

系统错误代码 2-2

0000D8 XXXXXXXX(不可继续) 2-3

01002D(不可继续) 2-3

010020(不可继续) 2-3

010021(不可继续) 2-4

010023(不可继续) 2-4

010040 2-5

010041 2-5

010042 2-6

010050 XXXXXXXX(不可继续) 2-6

01009X(可继续) 2-7

02xxxx(不可继续) 2-7

04Cxxx 2-8

048xxx 2-8

060305 0000000X 2-9

060309 2-10

06030A(可继续) 2-10

06030B 2-11

070100 XXXXXXXX(不可继续) 2-11

080001(不可继续) 2-12

09xxxx(不可继续) 2-12

0A0000 2-13

0A0010 2-13

0A0020 2-14

0A0030 2-14

0A0040 2-14

0A0050(不可继续) 2-15

0A0060(不可继续) 2-15

0A0070(可继续) 2-16

0C0030 2-16

0C0032(可继续) 2-17

0C1000 2-17

0C1001 2-17

初始化时的系统错误代码 2-18

系统错误代码

简介

系统错误代码是以6个十进制数码作为基础的号码，一般是由内部系统错误造成的。以下各 页包括了1份系统错误代码清单及其描述，还有推荐的更正措施。每次仅可试用1种并检查错误代码是否已经消失。

如果遇到了本手册中没有记录的错误代码或者无法解决的错误，可将错误报告给HP应答中心或最近的HP支持办公室。当报告该错误时，应附上以下信息：

- 打印机的型号和序列号。
- 打印机所使用的固件修订版本(见下文提示)。检查在 *工具/统计/代码* 中的固件修订版本。
- 完整的错误号码(见下文提示)。
- 维修配置打印程序symbol 222 \f "Symbol" \s 12页第1-19页。
- 当前配置表。
- 客户所使用的软件应用程序(名称、版本等)。

提示

当报告系统错误代码时，务必要提供完整的错误代码(包括表示其适用位置的最后8位数码) 以及固件版本。否则，HP支持人员将无法帮助您。

可继续与不可继续错误代码

有些错误代码是可继续性的，表示您仍可按**Enter**键继续使打印机工作。而不可继续性的错误 代码则不允许打印机继续工作下去，这时可将其先关掉，然后再打开看看系统错误是否已经消失。如果错误码仍然出现，打印机就需要一次实地访问以便解决问题。

提示

尽管客户在遇到可继续错误代码时仍可继续工作，也仍然要准备进行一次现场访问，以便解决问题。

系统错误: 0000D8 XXXXXXXX(不可继续)
问题描述: 外部库错误。
更正措施: 参见系统错误代码070100。

系统错误: 01002D(不可继续)
问题描述: 主PCA无法连接到笔架。
更正措施: 执行**电子系统测试**symbol 222 \f "Symbol" \s 12页第4-5页。

系统错误: 010020(不可继续)
问题描述: 固件DIMM测试失败。
更正措施: 试用以下方法:

- 从打印机背后将电源切断并切断电线。重装固件DIMM，重新连上电线并将打印机(通电)打开。
- 如果错误代码依然出现，从打印机背后将电源切断并切断电线，并更换固件DIMM。重新连上电线并将打印机(通电)打开，检查错误代码是否已经消除。
- 如果错误代码依然出现，更换电子模块symbol 222 \f "Symbol" \s 12页第8-25页。

警告

每次仅可更换1个部件，并在更换另1个部件前检查错误是否已经消除。这样可以确定究竟哪个部件出了问题。

系统错误: 010021(不可继续)

问题描述: 存贮DRAM DIMM测试失败。

更正措施: 试用以下方法:

- 从打印机背后将电源**切断**并断开电线连接。重装DRAM DIMM(存贮模块), 重新连电线并将打印机(通电)**打开**。
- 如果错误代码依然出现, **关掉**打印机, 切断电线并更换闪光DIMM。重新连上电线并将打开打印机, 检查错误代码是否已经消除。
- 如果错误代码依然出现, 更换电子模块symbol 222 \f "Symbol" \s 12页第8-25页。

警告 每次仅可更换1个部件, 并在更换另1个部件前检查错误是否已经消除。这样可以确定究竟哪个部件出了问题。

系统错误: 010023(不可继续)

问题描述: EEROM测试失败。

更正措施: 试用以下方法:

- 清除EEROMsymbol 222 \f "Symbol" \s 12页第4-38页, 关掉打印机然后再打开。如果清除EEROM后错误代码消失了, 务必要进行校准备份symbol 222 \f "Symbol" \s 12页第5-19页。

警告 当进行校准备份时务必选择摺缝幽? 豪迅 糅。

■ 如果错误代码依然出现, 更换电子模块symbol 222 \f "Symbol" \s 12页第8-25页。

系统错误: 010040

问题描述: 纸轴编码器90symbol 176 \f "Symbol" \s 12 嚯相位差错误。

更正措施: 试用以下方法:

- 检查纸轴马达电缆是否未断裂或损坏。
- 检查纸轴马达电缆是否连接正确。
- 更换纸轴马达symbol 222 \f "Symbol" \s 12 迥第8-12页。
- 如果错误代码依然出现, 更换电子模块symbol 222 \f "Symbol" \s 12 迥第8-25页。

警告

每次仅可更换1个部件, 并在更换另1个部件前检查错误是否已经消除。这样可以确定究竟哪个部件出了问题。

系统错误: 010041

问题描述: 扫描轴编码器90symbol 176 \f "Symbol" \s 12 嚯相位差错误。

更正措施: 试用以下方法:

- 检查纸轴马达电缆是否未断裂或损坏。
- 更换编码带是否未断裂或损坏。
- 更换编码带symbol 222 \f "Symbol" \s 12 迥第8-34页。
- 更换笔架组件symbol 222 \f "Symbol" \s 12 迥第-44页。
- 如果错误代码依然出现, 更换电子模块symbol 222 \f "Symbol" \s 12 迥第8-25页。

警告

每次仅可更换1个部件, 并在更换另1个部件前检查错误是否已经消除。这样可以确定究竟哪个部件出了问题。

系统错误: 010042
问题描述: 服务站轴编码器90symbol 176 \f "Symbol" \s 12 相位差错误。
更正措施: 试用以下方法:

- 检查服务站编码器电缆是否**未**断裂或损坏。
- 检查服务站编码器电缆是连接正确。
- 更换服务站symbol 222 \f "Symbol" \s 12 页第8-8页。
- 如果错误代码依然出现, 更换电子模块symbol 222 \f "Symbol" \s 12 页第8-25页。

警告 每次仅可更换1个部件, 并在更换另1个部件前检查错误是否已经消除。这样可以确定究竟哪个部件出了问题。

系统错误: 010050 XXXXXXXX(不可继续)
问题描述: PostScript 处理错误。
更正措施: 将打印机先关掉然后再打开, 看看系统错误是否已经消失。再试着进行打印。

如果错误代码依然出现, 将问题向HP应答中心或最近的HP支持办公室报告, 需说明以下信息:

- 打印机的型号和序列号。
- 打印机所使用的固件修订版本(见下文提示)。检查在工具/统计/代码中的固件修订版本。
- 完整的错误号码(见下文提示)。
- 维修配置打印程序symbol 222 \f "Symbol" \s 12 页第1-19页。
- 当前配置表。
- 客户所使用的软件应用程序(名称、版本等)。

警告 当报告系统错误代码时, 务必要提供完整的错误代码(包括表示其适用位置的最后8位数码) 以及固件版本。否则, HP支持人员将无法帮助您。

系统错误: 01009X(可继续)
问题描述: 纸轴马达编码器错误。
更正措施: 试用以下方法:

- 检查纸轴马达电缆是否未断裂或损坏。
- 检查纸轴马达电缆是否连接正确。
- 更换纸轴马达symbol 222 \f "Symbol" \s 12迄第8-12页。
- 如果错误代码依然出现，更换电子模块symbol 222 \f "Symbol" \s 12迄第8-25页。

警告 每次仅可更换1个部件，并在更换另1个部件前检查错误是否已经消除。这样可以确定究竟哪个部件出了问题。

系统错误: 02XXXX(不可继续)
问题描述: PostScript/固件错误。
更正措施: 关掉打印机然后再打开，看看系统错误是否已经消失。

如果错误代码依然出现，将问题向HP应答中心或最近的HP支持办公室报告，需说明以下信息：

- 打印机的型号和序列号。
- 打印机所使用的固件修订版本(见下文提示)。
检查在工具/统计/代码中的固件修订版本。
- 完整的错误号码(见下文提示)。
- 维修配置打印程序symbol 222 \f "Symbol" \s 12迄第1-19页。
- 当前配置表。
- 客户所使用的软件应用程序(名称、版本等)。

提示 当报告系统错误代码时，务必要提供完整的错误代码(包括表示其适用位置的最后8位数码) 以及固件版本。否则，HP支持人员将无法帮助您。

系统错误: 04CXXX

问题描述: EIO附件(EIO卡/硬盘驱动器)错误。

更正措施: 试用以下方法:

- 按**ENTER**键并关掉打印机,卸去硬盘驱动器(如果已经安装的话),可通过用力将EIO卡向里推,确保其安装正确,检查两个固定螺丝是否已经完全拧紧。再打开打印机。如果错误代码依然出现,则要更换EIO卡。
- 如果在卸去硬盘驱动器后该错误代码消失了,则应将打印机关掉重新安装硬盘驱动器,务必使两个固定螺丝完全拧紧。再打开打印机。如果错误代码依然出现,则可能是硬盘驱动器出了故障。将其更换。
- 如果在更换完EIO卡或硬盘驱动器后,系统错误依然出现,则要更换电子模块symbol 222 \f "Symbol" \s 12 页第8-25页。

系统错误: 048XXX

问题描述: EIO卡来自第三方销售商,所以不能完全同2.0版的IIIO协议相适应,或者EIO卡固件未被升级。

更正措施: 试用以下方法:

- 向第三方销售商查验。如果EIO卡不能完全与2.0版的IIIO协议相适应,则要安装新的EIO卡。
- 更新EIO卡固件。

系统错误: 060301

问题描述: 其中1个打印头出现了内部电气故障。

更正措施: 试用以下方法:

- 卸去全部打印头,并清洁打印头上以及笔架组件内的曲折触点(参见第2章)。
- 进行电子系统检测symbol 222 \f "Symbol" \s 12迳第4-5页。
- 确定笔架跟踪电缆连接正确。
- 更换笔架跟踪电缆symbol 222 \f "Symbol" \s 12迳第8-39页。
- 更换笔架组件symbol 222 \f "Symbol" \s 12迳第8-44页。
- 如果错误代码依然出现,更换电子模块(symbol 222 \f "Symbol" \s 12迳第8-25页)。

警告 每次仅可更换1个部件,并在更换另1个部件前检查错误是否已经消除。这样可以确定究竟哪个部件出了问题。

系统错误: 060305 0000000X

问题描述: 热关闭错误(其中1个打印头的温度超过了最大限度)。

错误数据:

00000000 → 蓝色打印头出现故障。

00000001 → 红色打印头出现故障。

00000002 → 黄色打印头出现故障。

00000003 → 黑色打印头出现故障。

更正措施: 试用以下方法:

- 更换出现故障的打印头。
- 如果更换之后问题依然存在,检查客户是否使用的是第三方销售商RIP。果然如此的话,检查RIP中的打印设置或试着进行其中的1种内部示范打印,看看在没有RIP时问题是否已经解决。

系统错误: 060309

问题描述: 打印头电压设置的问题。

更正措施: 试用以下方法:

- 卸去全部打印头并清洁打印头上和笔架组件内的曲折触点(参见第2章)。
- 进行电子系统检测symbol 222 \f "Symbol" \s 12迓第4-5页。
- 确定笔架跟踪电缆连接正确。。
- 更换笔架跟踪电缆symbol 222 \f "Symbol" \s 12迓第8-39页。
- 更换笔架组件symbol 222 \f "Symbol" \s 12迓第8-44页。
- 如果错误代码依然出现, 更换电子模块symbol 222 \f "Symbol" \s 12迓第8-25页。

警告 每次仅可更换1个部件, 并在更换另1个部件前检查错误是否已经消除。这样可以确定究竟哪个部件出了问题。

系统错误: 06030A(可继续)

问题描述: 在识别标志编码器时出现错误。

更正措施: 试用以下方法:

- 必要的话清洁标志编码器,用超速传动器清洁工具定位标志编码器symbol 222 \f "Symbol" \s 12迓第4-37页。
- 清洁线条传感器(位于笔架组件上)。
- 进行线条传感器校准symbol 222 \f "Symbol" \s 12迓第5-9页。
- 进行标志编码器校准symbol 222 \f "Symbol" \s 12迓第5-13页。
- 更换笔架跟踪电缆symbol 222 \f "Symbol" \s 12迓第8-39页。
- 更换笔架组件symbol 222 \f "Symbol" \s 12迓第8-44页。
- 如果错误代码依然出现, 更换电子模块symbol 222 \f "Symbol" \s 12迓第8-25页。

警告 每次仅可更换1个部件, 并在更换另1个部件前检查错误是否已经消除。这样可以确定究竟哪个部件出了问题。

系统错误: 06030B
问题描述: 测得的周围温度超出了正常范围。
更正措施: 试用以下方法:

- 确保周围温度是在允许范围以内(摄氏度0-55)。
- 更换电子模块(参见第8-25页)。

系统错误: 070100 XXXXXXXX(不可继续)
问题描述: 固件错误。
更正措施: 关掉打印机, 然后再打开, 看看错误是否已经消除。

如果错误代码依然出现, 将问题向**HP应答中心**或最近的**HP支持办公室**报告, 需说明以下信息:

- 打印机的型号和序列号。
- 打印机所使用的固件修订版本(见下文提示)。检查在 *工具/统计/代码* 中的固件修订版本。
- 完整的错误号码(见下文提示)。
- 维修配置打印程序symbol 222 \f "Symbol" \s 12 页第1-19页。
- 当前配置表。
- 客户所使用的软件应用程序(名称、版本等)。

警告 报告系统错误代码时, 务必要提供完整的错误代码(包括表示其适用位置的最后8位数码)以及固件版本。否则, HP支持人员将无法帮助您。

系统错误: 080001(不可继续)
问题描述: PostScript错误。
更正措施: 参见系统错误代码070100。

系统错误: 09XXXX(不可继续)
问题描述: EIO附件(EIO卡/硬盘驱动器)错误。
更正措施: 试用以下方法:

- 关掉打印机，然后再打开，等待初始化。
- 如果错误依然出现，关掉打印机。卸去EIO卡(如已安装)，通过将硬盘驱动器用力向里推确保其安装正确，检查两个固定螺丝是否已完全拧紧。再打开打印机。如果出现错误码09AXXX或09BXXX，更换硬盘驱动器。
- 如果在卸去EIO卡后，错误代码消失了，就关掉打印机并重新安装EIO卡，确定两个固定螺丝是否已经完全拧紧。再打开打印机。如果错误代码依然出现，则可能是EIO卡出了故障。将其更换。
- 如果在初始化后错误代码09CXXX出现，就要更换电子模块
symbol 222 \f "Symbol" \s 12 页第8-25页。
- 一旦错误代码得到解决，进行1次内部示范打印以便确定硬盘驱动器工作正常。如果错误代码依然出现，可使用上述方法加以解决。

系统错误: 0A0000

问题描述: 空气压力低于最低要求。

更正措施: 试用以下方法:

- 检查所有的APS电缆, 确定其全部连接正确并未受损坏。
- 检查所有的APS气管及管道系统, 确定其全部连接正确并未被夹住或受到损坏。
- 检查APS的空气管是否正确连接到了管道系统。
- 更换APS的传感器、气阀或气泵。更换整个APSsymbol 222 \f "Symbol" \s 12页8-20页。
- 每次更换一个墨盒, 检查错误代码是否已经消失。

警告 每次仅可更换1个部件, 并在更换另1个部件前检查错误是否已经消除。这样可以确定究竟哪个部件出了问题。

系统错误: 0A0010

问题描述: 空气系统增压出现问题。

更正措施: 试用以下方法:

- 每次更换一个墨盒, 检查错误代码是否已经消失。
- 检查所有的APS电缆, 确定其全部连接正确并未受损坏。
- 检查所有的APS气管及管道系统, 确定其全部连接正确并未被夹住或受到损坏。
- 更换APS的传感器、气阀或气泵。更换整个APSsymbol 222 \f "Symbol" \s 12页第8-20页。

警告 每次仅可更换1个部件, 并在更换另1个部件前检查错误是否已经消除。这样可以确定究竟哪个部件出了问题。

系统错误: 0A0020

问题描述: 校准APS感应出现错误。

更正措施: 试用以下方法:

- 检查所有的APS电缆, 确定其全部连接正确并**未**受损坏。
- 检查所有的APS气管及管道系统, 确定其全部连接正确并**未**被夹住或受到损坏。
- 更换APS的传感器、气阀或气泵。更换整个APS(symbol 222 \f "Symbol" \s 12页第8-20页)。

系统错误: 0A0030

问题描述: 给空气系统增压出现问题。

更正措施: 试用以下方法:

- 通过墨水的各种迹象检查APS。同样通过各种漏墨迹象来检查**所有的**墨盒(墨盒的底阀上会有墨水)。
- 如有漏墨, 更换APS所有的墨盒(symbol 222 \f "Symbol" \s 12页第8-20页及管道系统(symbol 222 \f "Symbol" \s 12页第8-53页)。

系统错误: 0A0040

问题描述: 气压过低造成管道的初始化失败。

更正措施: 试用以下方法:

- 检查所有的APS电缆, 确定其全部连接正确并**未**受损坏。
- 检查所有的APS气管及管道系统, 确定其全部连接正确并**未**被夹住或受到损坏。
- 每次更换一个墨盒, 检查错误代码是否已经消失。
- 更换APS的传感器、气阀或气泵。更换整个APS(symbol 222 \f "Symbol" \s 12页第8-20页)。

系统错误: 0A0050 (不可继续)

问题描述: 在管道系统使用寿命终止前打印机发现有漏墨现象。

更正措施: 试用以下方法:

- 由于受到打印机内的冷凝作用, 泄漏检测器可能被触发了。关掉打印机以使其干燥15分钟。再打开打印机, 检查错误代码是否已经消失。
- 如果错误代码依然出现, 更换整个管道系统 (SRK) symbol 222 \f "Symbol" \s 12 页第8-53页。

警告 每次仅可更换1个部件, 并在更换另1个部件前检查错误是否已经消除。这样可以确定究竟哪个部件出了问题。

系统错误: 0A0060 (不可继续)

问题描述: 在管道系统使用寿命终止后打印机发现有漏墨现象。

更正措施: 试用以下方法:

- 由于受到打印机内的冷凝作用, 泄漏检测器可能被触发了。关掉打印机以使其干燥15分钟。再打开打印机, 检查错误代码是否已经消失。
- 如果错误代码依然出现, 更换整个管道系统 (SRK) symbol 222 \f "Symbol" \s 12 页第8-53页。

警告 每次仅可更换1个部件, 并在更换另1个部件前检查错误是否已经消除。这样可以确定究竟哪个部件出了问题。

系统错误: 0A0070 (不可继续)
问题描述: 管道系统中贮存的备份EEROM与固件所要求的不符。
更正措施: 试用以下方法:
■ 进行校准备份symbol 222 \f "Symbol" \s 12运第5-19页。

提示

在进行校准备份时，确定您要选择搭迅 坏墓芳罄项。

系统错误: 0C0030
问题描述: 坏的滴墨检测器。
更正措施: 试用以下方法:
■ 检查滴墨检测器电缆未断裂或受到损坏。
■ 检查滴墨检测器电缆，已正确连接到了服务站电缆。
■ 卸去滴墨检测器以确定其里面没有障碍物阻塞传感器。
■ 更换滴墨检测器装置件symbol 222 \f "Symbol" \s 12运第8-10页。

警告

每次仅可更换1个部件，并在更换另1个部件前检查错误是否已经消除。这样可以确定究竟哪个部件出了问题。

系统错误: 0C0032(可继续)

问题描述: 滴墨检测器没有校准所有的打印头。

更正措施: 试用以下方法:

- 执行服务站校准symbol 222 \f "Symbol" \s 12页第5-11页。
- 更换滴墨检测器配件symbol 222 \f "Symbol" \s 12页8-10页。
- 如果错误代码依然存在, 更换电子模块symbol 222 \f "Symbol" \s 12页第8-25页。

警告 每次仅可更换1个部件, 并在更换另1个部件前检查错误是否已经消除。这样可以确定究竟哪个部件出了问题。

系统错误: 0C1000

问题描述: 吸墨器设有校准。

更正措施: 试用以下方法:

- 进行服务站校准symbol 222 \f "Symbol" \s 12页第5-11页。
- 确定吸墨器臂未受损坏。否则, 更换服务站。symbol 222 \f "Symbol" \s 12页第8-8页。
- 更换电子模块symbol 222 \f "Symbol" \s 12页第8-25页。

系统错误: 0C1001

问题描述: 吸墨器关闭错误。

更正措施: 试用以下方法:

- 检查吸墨器多级马达电缆未断裂或受到损坏, 并且吸墨器臂可以自由地进行往复运动。
- 更换服务站symbol 222 \f "Symbol" \s 12页第8-8页。
- 如果错误代码依然存在, 更换电子模块symbol 222 \f "Symbol" \s 12页第8-25页。

警告 每次仅可更换1个部件并在更换另1个部件前检查错误是否已经消除。这样可以确定究竟哪个部件出了问题。

初始化时的系统错误代码

下列系统错误代码仅在初始化过程中出现。

系统错误: 0B0000

问题描述: 环境温度不好。

更正措施: 试用以下方法:

- 确定周围温度是在允许的范围以内(摄氏0-55度)。
- 更换电子模块symbol 222 \f "Symbol" \s 12页第8-25页。

系统错误: 0B0001

问题描述: 环境湿度不良。

更正措施: 更换电子模块symbol 222 \f "Symbol" \s 12页8-25页。

系统错误: 0B0002

问题描述: IDS压力不好。

更正措施: 试用以下方法:

- 检查供墨站(ISS)PCA的电缆是否正确地连接到了供墨站上。
- 检查空气增压系统传感器的电缆是否连接正确并未受损坏。
- 检查APS的所有的管道并确定其未被夹住或受到损坏。
- 更换APS传感器。更换整个APSymbol 222 \f "Symbol" \s 12页第8-20页。
- 如果错误代码依然存在, 更换电子模块symbol 222 \f "Symbol" \s 12页第8-25页。

警告

每次仅可更换1个部件并在更换另1个部件前检查错误是否已经消除。这样可以确定究竟哪个部件出了问题。

系统错误: 0B0003
问题描述: ADC0内通道检查失败。
更正措施: 更换电子模块symbol 222 \f "Symbol" \s 12页第8-25页。

系统错误: 0B0004
问题描述: 无法检测气泵。
更正措施: 试用以下方法:

- 检查供墨站(ISS)PCA的电缆是否正确地连接到了供墨站上。
- 更换APS气泵。更换整个APSSymbol 222 \f "Symbol" \s 12页第8-20页。
- 如果错误代码依然存在，更换电子模块symbol 222 \f "Symbol" \s 12页第8-25页。

警告 每次仅可更换1个部件并在更换另1个部件前检查错误是否已经消除。这样可以确定究竟哪个部件出了问题。

系统错误: 0B0005
问题描述: 无法检测气阀。
更正措施: 试用以下方法:

- 检查供墨站(ISS)PCA的电缆是否正确地连接到了供墨站上。
- 更换APS气阀。更换整个APSSymbol 222 \f "Symbol" \s 12页第8-20页。
- 如果错误代码依然存在，更换电子模块symbol 222 \f "Symbol" \s 12页第8-25页。

警告 每次仅可更换1个部件并在更换另1个部件前检查错误是否已经消除。这样可以确定究竟哪个部件出了问题。

系统错误: 0B0006

问题描述: 笔架跟踪电缆未能正确连接**或者**电子模块的保险丝烧断了。

更正措施: 关掉打印机并切断笔架跟踪电缆。检查笔架跟踪电缆是否平整无损且无弯曲。重新将其正确连接，务必将其向里插紧(第8-39页)。打开打印机，检查错误代码是否已经消除。如未消除，更换电子模块(参见第8-25页)，在重新连接笔架跟踪电缆时务必多加小心。

警告

在将笔架跟踪电缆连接到电子模块时要务必小心。错误的安装使电子模块的保险丝烧断，那就只好更换整个电子模块了。

系统错误: 0B0007

问题描述: 无法检测真空器扇。

更正措施: 试用以下方法:

- 确定真空器扇已正确连接到了电子模块上。
- 关掉打印机并切断真空器扇同电子模块之间的连线。将1台**新**真空器扇连接到电子模块上并打开打印机。如果新真空器扇工作正常未出现任何错误代码，可卸去**旧**真空器扇并安装这台**新的**。
- 如果**新**真空器扇也不能正常工作，更换电子模块symbol 222 \f "Symbol" \s 12运第8-25页。

系统错误: 0B0008

问题描述: 无法检测冷却扇。

更正措施: 更换电子模块symbol 222 \f "Symbol" \s 12运第8-25页。

系统错误: 0B0009

问题描述: 无法检测烟雾扇(在右侧机盖中)。

更正措施: 试用以下方法:

- 确定烟雾扇已正确连接到了电子模块上。
- **关掉**打印机并切断烟雾扇同电子模块之间的连线。将1台**新**烟雾扇连接到电子模块上并打开打印机。如果**新**烟雾扇工作正常未出现任何错误代码,可卸去**旧**烟雾扇并安装这台**新的**。
- 如果新烟雾扇也不能正常工作,更换电子模块symbol 222 \f "Symbol" \s 12运第8-25页。

警告 每次仅可更换1个部件并在更换另1个部件前检查错误是否已经消除。这样可以确定究竟哪个部件出了问题。

系统错误: 0B000B

问题描述: 气泵或压力传感器不工作。

更正措施: 试用以下方法:

- 检查供墨站(ISS)PCA的电缆是否正确地连接到了供墨站上。
- 检查空气增压系统传感器的电缆是否连接正确并**未**受损坏。
- 检查APS的所有的管道并确定其**未**被夹住或受到损坏。
- 更换APS传感器。更换整个APS

第8-20页。

- 如果错误代码依然存在, 更换电子模块

第8-25页。

警告 每次仅可更换1个部件并在更换另1个部件前检查错误是否已经消除。这样可以确定究竟哪个部件出了问题。

系统错误: 0B000C

问题描述: 串行设备ADC测试失败。

更正措施: 更换电子模块

第8-25页。

系统错误: 0B000D

问题描述: 24伏电源检测失败。

更正措施: 更换电子模块

第8-25页。